


OFFSHORE NORGE

FITTINGS OG SMALL BORE INSTRUMENTRØR SYSTEMER

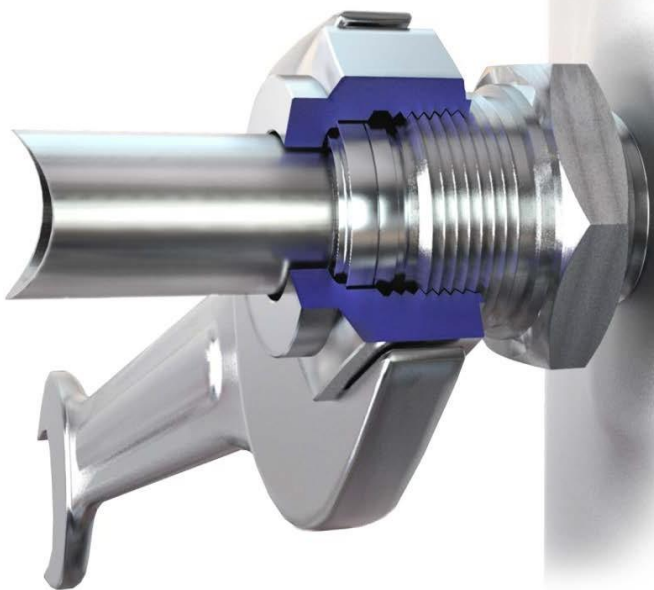

Håndbok

Februar 2026/Rev. 07

Copyright © 2013

Offshore Norge

1 Innledning 4–11

2 Fittings 13–31

3 Gjenger 33–45

4 Instrumentrør 47–64

1.1	Bakgrunn	4
1.2	Notater.....	5
1.3	HMS forholdsregler.....	6
1.4	Sjekkliste for arbeidspakke/arbeidsordre.....	7–8
1.5	Utføre	9
1.6	Språk og navnebruk	10–11

1.1 Bakgrunn

Offshore Norge har utviklet en håndbok for arbeid på fittings og small bore instrumentrør systemer. Håndboken danner grunnlaget for opplæring i dette fagfeltet. Håndboken og tilhørende opplæringsplan kan lastes ned fra www.offshorenorge.no.

NORSOK standard I-001 Field Instrumentation, er gjeldende på norsk sokkel. Her beskrives krav og anbefalinger relatert til instrumentrør og fittings, hovedsakelig i følgende seksjoner:

- Seksjon 6.10 som beskriver materialkrav. Det er også gitt anbefalinger for materialer relatert til service, atmosfære og temperatur.
- Seksjon 7.5 som beskriver krav til installasjon, testing og flushing.

1.2 Notater

1.3 HMS forholdsregler

1. Ha oversikt over arbeidsstedet og hvem som er involvert i arbeidet.
2. Ikke bruk løsninger som kan skade personer, utstyr eller verktøy.
3. Benytt korrekt verneutstyr.
4. Sjekk at det er godkjent og signert arbeidstillatelse for jobben før den påbegynnes.
5. Dersom det skal utføres arbeid i høyden, må arbeidsområdet sikres mot fallende gjenstander (verktøy, deler, etc.).

1.4 Sjekkliste for arbeidspakke/arbeidsordre

Normalt skal følgende være med i en arbeidspakke:

6. Oppmerket P&ID eller arrangementstegning om viser hvor jobben skal utføres.
7. Arbeidsbeskrivelse med nødvendige arbeidstegninger. Er det behov for ekspansjons-sløyfer skal det være med ISO tegning av disse.
8. Material-liste.
9. Utarbeidede ventil- og blindingslister og/eller beskrivelse av nødvendig isolering/avstengning ved inngrep i prosessanlegg.

Sjekkliste for arbeidspakke/arbeidsordre

Den ansvarlige som planlegger jobben skal sørge for at:

1. Riktige deler (“instrumentrør”, “fittings”, etc.) er tilgjengelige. Delene skal være i samsvar med gyldig Pipe Class Sheet (rørspesifikasjon) for prosessinstrumentrør eller NORSOK I-001 for instrumentrør. Skille mellom prosessinstrumentrør og instrumentrør er definert i NORSOK I-001 seksjon 3.12.
2. Nødvendig verktøy er tilgjengelig.
3. Behov for stillas og sperringer ved arbeid i høyden er sjekket.
4. Historikk er sjekket med tanke på erfaringsoverføring, og at eventuelle tiltak er planlagt.

1.5 Utføre

Den utførende fagperson og utstyrseier/systemansvarlig operatør/prosessteknikker/områdeansvarlig skal sammen sørge for at:

1. Det er godkjent arbeidstillatelse.
2. SJA (Sikker Jobb Analyse) og evt. før jobben-samtale er utført dersom det kreves.
3. Jobben utføres på riktig forbindelse.
4. Isolering/blinding er korrekt utført, og systemet er trykkløst og fritt for hydrokarboner.
5. Ventiler som skal demonteres, står i halvåpen posisjon, eller slik som anvist i ventilens vedlikeholdsmanual, slik at ventilen er fri for lommer med innestengt trykk.
6. Eventuell isolasjon er demontert og varmekabler utkoblet.
7. Utstyret er sikret mot utilsiktet forskyvning ved demontering.

1.6 Språk og navnebruk

Denne håndboken omhandler det som på engelsk er definert som “small bore instrumentrør systems”. Det vil si rør med en utvendig diameter (OD) som er mindre enn eller lik 50 mm (2”).

I den videre teksten vil “small bore instrumentrør” bli omtalt som instrumentrør. Bruk av engelske navn er godt innarbeidet i bransjen. Derfor er det valgt å bruke engelske navn på komponenter i stor grad.

Fittings er en samlebetegnelse på alle deler/komponenter som benyttes for å sammenføre instrumentrørssystemer.

Kjennetegn på Tubing/instrumentrør

- Måles i eksakt utvendig diameter (OD)
- Leveres ofte i rette 6 meters lengder
- Tynnere vegg i forhold til diameter
- Brukes sammen med tube fittings (f.eks. kompresjons fittings)




1 Innledning

Språk og navnebruk

engelsk

norsk

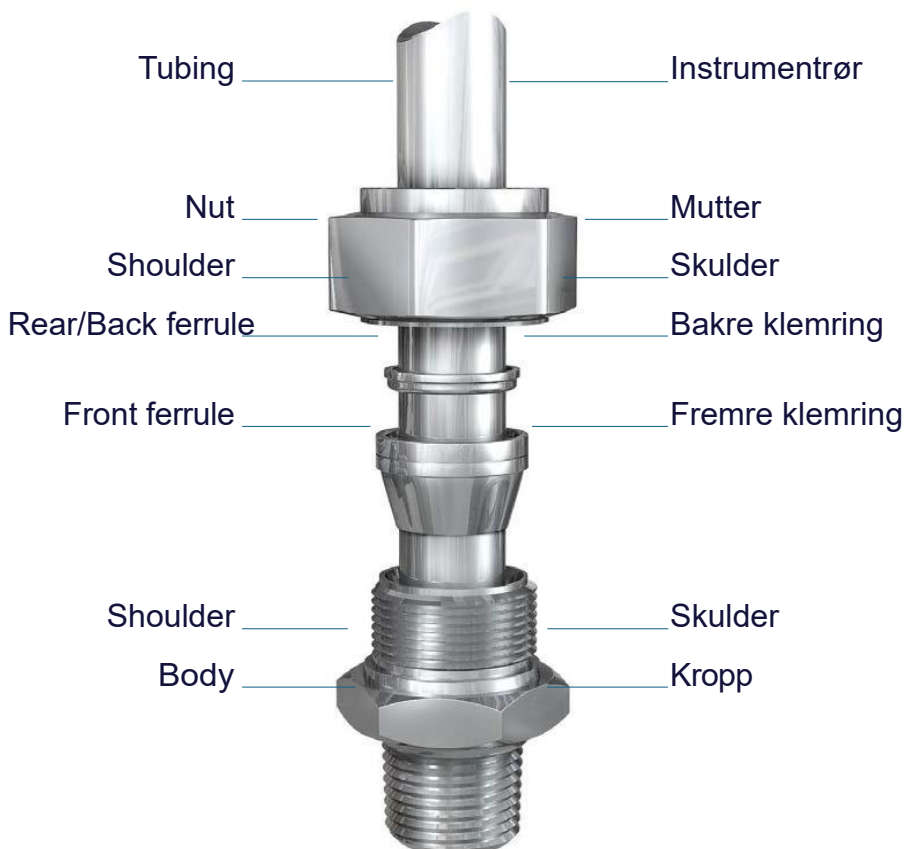

2.1	Kompresjonsfittings med to klemringer.....	13–14
2.2	Dimensjoner	15
2.3	Merking Swagelok	16
2.4	Merking Gyrolok	17
2.5	Merking Parker A-Lok.....	18
2.6	Material	19–20
2.7	Installasjon – forholdsregler.....	21
2.8	Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering	22–26
2.9	Formontering.....	27–28
2.10	Verifikasjon av montering	29–30
2.11	Tiltrekkingsprosedyre	31

2.1 Kompresjonsfittings med to klemringer

Kompresjonsfittings med to klemringer (dobbel klemring) er den mest brukte i instrumentrørsystemer. Det er mange fabrikater av denne typen fittings.

De mest brukte fabrikatene i Norge er:

- Parker A-Lok
- Gyrolok
- Swagelok

I denne håndboken er disse tre fabrikatene brukt som eksempel, men andre fabrikater kan også brukes. Hvilket fabrikat som benyttes er opp til hvert enkelt selskap å beslutte, men på en installasjon skal det standardiseres på et fabrikat (ref. NORSOK I-001 seksjon 5.1).

I rørsystemer med høyere trykk, eller der designtrykk er for høyt for kompresjonsfittings, brukes kon og gjenge fittings (ref. NORSOK I-001 seksjon 6.12). Eksempler på fabrikat er Autoclave, BuTech, HIP, Swagelok IPT. Denne håndboken dekker ikke arbeid med denne type utstyr.

Kompresjonsfittings med to klemringer

Det er et eget kurs med tilhørende håndbok for kon- og gjenge-fittings.

Det skal aldri blandes komponenter fra ulike fabrikater



2.2 Dimensjoner

Dimensjoner på fittings angis basert på utvendig diameter til tilhørende instrumentrør, og leveres til både metriske og tomme dimensjoner.

De enkelte leverandørene kan ha ulike måter å indikere tommer og metriske (millimeter) fittingsdimensjoner på.

Tabellen viser de mest brukte dimensjonene i tommer og millimeter.

Størrelse metrisk	Størrelse tommer
3	1/8" (3,17 mm)
6	1/4" (6,35 mm)
10	3/8" (9,52 mm)
12	1/2" (12,70 mm)
16	5/8" (15,87 mm)
20	3/4" (19,05 mm)
25	1" (25,40 mm)
32	1 1/4" (31,75 mm)
38	1 1/2" (38,10 mm)
50	2" (50,80 mm)

 Tommer og metriske deler skal ikke blandes


2.3 Merking Swagelok

Swagelok Metrisk

- skulder på mutterens kant mot kropp og på kropp mot mutter
- på albuer, kryss og t-koblinger er mm innstemplett

Swagelok Tommer

- ingen skulder på kropp eller mutter indikerer tommer

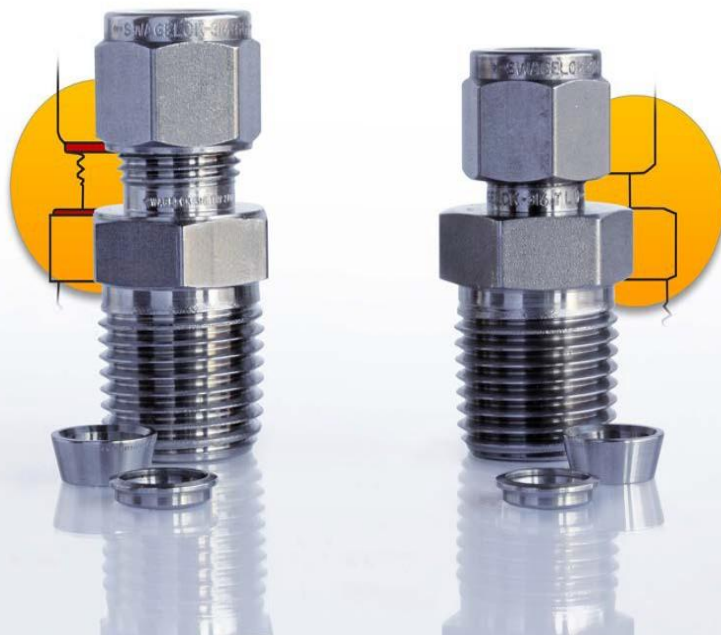


2.4 Merking Gyrolok

Gyrolok Metrisk

- skulder på mutterens kant mot kropp og på kropp mot mutter
- spor på frontring
- på kropp, mutter, albuer, kryss og t-koblinger er mm innstempelt

Gyrolok Tommer

- ingen skulder på kropp indikerer tommer
- lang skulder på mutter
- ikke spor på frontring

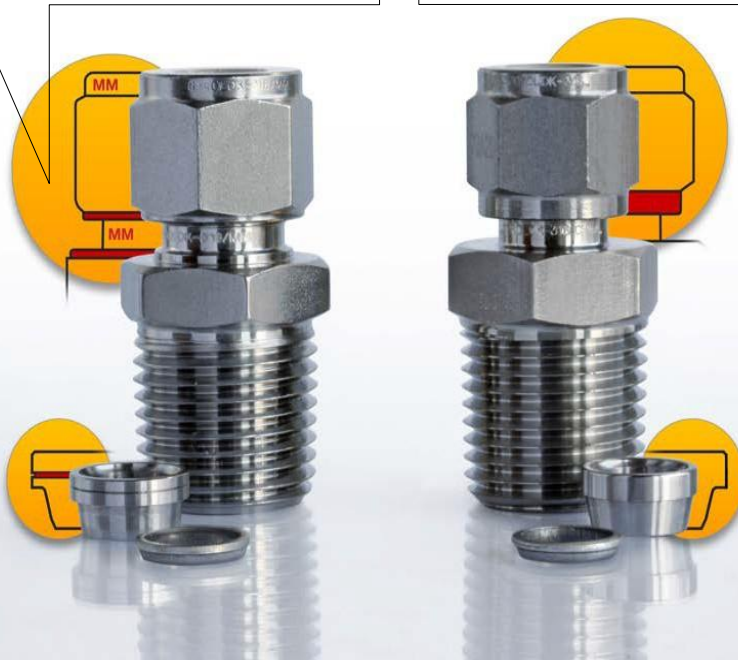


2.5 Merking Parker A-Lok

Parker A-Lok Metrisk

- skulder på mutterens kant mot kropp og på kropp mot mutter
- på albuer, kryss og t-koblinger er mm innstemplet

Parker A-lok Tommer

- ingen skulder på kropp eller mutter indikerer tommer

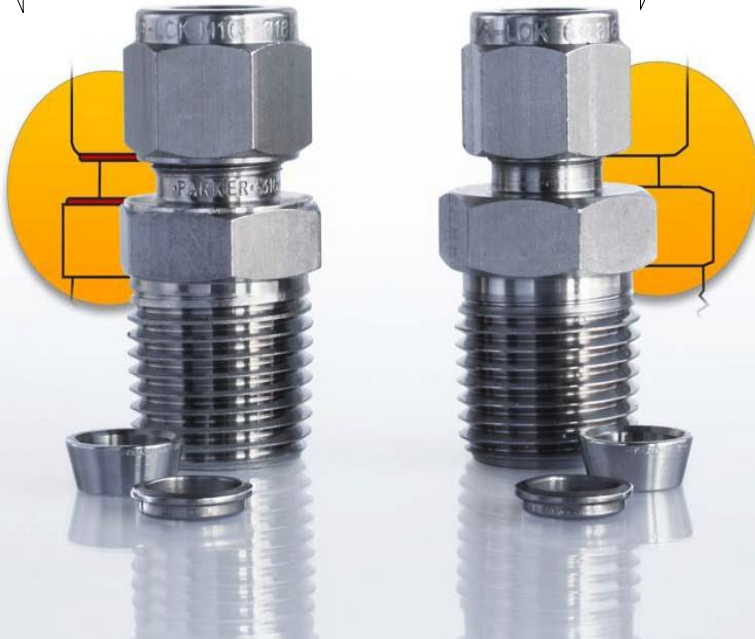

2.6 Material

Alle deler i en fittings skal være merket med hvilken materialkvalitet disse er laget av.

Materialkvaliteten på fitting (kropp og mutter) skal alltid sjekkes. Er det forskjell på materialtype mellom kropp og mutter, skal dette rapporteres til fagansvarlig.

Den enkelte leverandør har ulik måte å merke materialkvalitet på.

Material

Swagelok fittings i super duplex stainless steel har for eksempel en nedfelt kant i topp av mutter som kjennetegn. Mutter og kropp er merket med SAF 2507.



2.7 Installasjon – forholdsregler

Det skal ikke utføres arbeid på trykksatt system - selv ikke ved lekkasje.

Godkjent avblødningspunkt skal benyttes ved trykkavlastning. Ikke blø av systemet ved å løsne mutter eller kropp på fitting.

Fittings skal brukes som den er produsert. Komponenter fra fittings med ulike materialer skal ikke blandes.


Dersom det er ulike materialer på instrumentrør og fittings, skal kombinasjonen være godkjent av fittings produsent.

Bruk alltid installasjonens anbefalte gjengetetning på koniske NPT-gjenger. NORSOK I-001 seksjon 7.5.6 spesifiserer gjengetape. Gjengesmøring anbefales i tillegg for lettere montering og for å unngå at gjengetape forskyver seg under montasje.

Ved remontering bør man sjekke tilstand på koplinger og rør samt vurdere behov for utskifting.


2.8 Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering

1. Kutt røret i et rett kutt (90 grader) – rørkutter anbefales.
2. Fjern innvendige og utvendige grader med egnet verktøy.
 - Utfør nødvendig rengjøring, eks. gjennomblåsing med luft, gjennomspyling med vann eller «hot oil flushing».

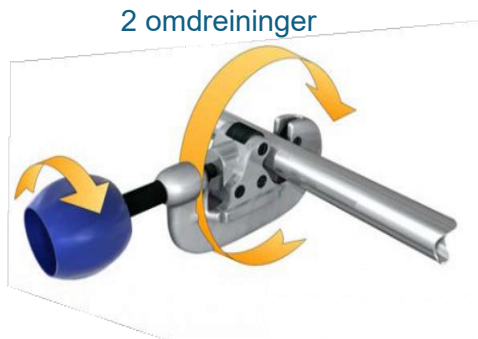

Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering

3. Tre delene på røret for å sjekke at alle komponentene er til stede og ligger riktig før montering.
4. Stikk røret til bunns i koblingen

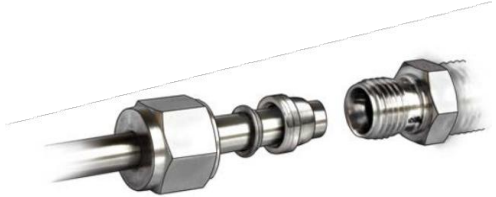

- det anbefales å bruke fittingsprodusentens dybdeinnføringsverktøy og merke av med en penn på røret i toppen av verktøyet.
- for Swagelok og Gyrolok skal denne kontrollstreken ikke være synlig når rør er satt i kropp og mutter tiltrukket med fingertrekk. For Parker A-Lok setter verktøyet en strek på tubingen og denne er synlig under hele installasjonen.



Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering

5. Stram til mutter
«fingertight».
6. Merk mutter og kropp
med en rett strek over
hverandre (gjerne med
tusj – hjelp til selvhjelp –
også etterpå)



7. Mekanisk/hydraulisk
formonteringsverktøy
benyttes i henhold til
produsentens
anvisninger.

Hold kroppen i ro og trekk
til ihht. tabell kap.2/side
27.



Hvis hydraulisk
formonteringsverktøy
benyttes, pass på at dette
gjøres i henhold til de
ulike produsentens
anvisninger.

8. Bruk leverandørens
inspeksjonsverktøy for å
verifisere korrekt
tiltrekking.



Vær obs på at verktøyet bare
kontrollerer at det er trukket nok.

Det registrerer ikke overtrekking, som er et utbredt problem.


Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering

Hydraulisk formonteringsverktøy



Installasjonsprosedyre for førstegangsmontering

Manuelt formonteringsverktøy

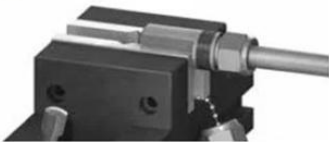

2.9 Formontering

Så sant det lar seg gjøre, skal formonteringsverktøy benyttes.

Det brukes til å montere klemringene fast på røret på forhånd. Med formontering unngår man at instrumentrør kan skli ut av kropp under montering (mens man skrur) og sikrer korrekt montasje. Formonteringsverktøyet kan være manuelt eller hydraulisk.

Instrumentrør kan unntaksvis sitte fast i verktøyet etter formontering. Om dette hender, beveg røret forsiktig frem og tilbake til det løsner.

Instrumentrør skal ikke vris eller forsøkes løsnet med tenger eller annet verktøy da dette kan ødelegge tetningsflaten.



Følg alltid produsentens brukerveiledning

Formontering

Manuell formontering



2.10 Verifikasjon av montering

Bruk fabrikantens kontrollverktøy for å oppnå og verifisere korrekt utførelse.

Inspeksjons- og dybdeinnføringsverktøy

- Benyttes for å bekrefte at riktig montasje er utført.
- Benyttes for å sikre at instrumentrør bunner i kropp.
- Følg leverandørens brukerveiledning.



Verifikasjon av montering

Bruk alltid verktøy fra samme fabrikant som fittingsprodusent



2.11 Tiltrekkingsprosedyre

Tabellen viser korrekt tiltrekkingsprosedyre for fittings av typen Parker A-Lok, Gyrolok og Swagelok. Kolonnene indikerer antall turn etter fingerfast for ulike dimensjoner samt når manuell eller hydraulisk formontering benyttes. HSU: Hydraulic swaging unit.

• = kan benyttes, •• = skal benyttes

Størrelse mm	Størrelse tommer	Tiltrekking 1. gang			Gjenmontering			Manuell formontering	Hydraulisk formontering HSU
		Parker A-Lok	Gyrolok	Swagelok	Parker A-Lok	Gyrolok	Swagelok		
2	1/16"	3/4	1 1/4	3/4	1/8	1/4	1/8	•	
3	1/8"	3/4	1 1/4	3/4	1/8	1/4	1/8	•	
4	3/16"	3/4	1 1/4	3/4	1/8	1/4	1/8	•	
6	1/4"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	
10	3/8"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	
12	1/2"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	•
16	5/8"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	•
20	3/4"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	•
25	1"	HSU + 5/8	HSU + 1/4	1 1/4	1/4	1/4	1/4	•	•• KUN Parker og Gyrolok
32	1 1/4"	HSU + 5/8	HSU + 1/4	HSU + 1/2	1/4	1/4	1/4		••
38	1 1/2"	HSU + 5/8	HSU + 1/4	HSU + 1/2	1/4	1/4	1/4		••
50	2"	HSU + 3/4	HSU + 1/4	HSU + 1/2	1/4	1/4	1/4		••

3.1	Gjenger.....	33–34
3.2	Koniske rørgjenger (National Pipe Taper – NPT)..	35–36
3.3	Gjengetape PTFE.....	37–39
3.4	Monteringstoleranser.....	40–43
3.5	Parallelle rørgjenger – BSPP.....	44–45

3.1 Gjenger


Det finnes flere typer gjengespesifikasjoner på markedet, men generelt er det to hovedtyper: parallelle og koniske.

På norsk sokkel er NPT og BSPP mest utbredt

BSP gjenger er runde i topp og bunn. RT står for Round Tapered (altså konisk gjenge). RS - Round Straight, RP - Round Parallel, RG - Round Gauge (female BSPP gjenge, manometer gjenge). RS/RP/RG er samme gjenge type, men pakningsflaten for dem er ulik. Den vanligste på norsk sokkel er RS, den bruker en Dowty-seal som pakning.

Eksempler på merking (kropp/sekskant):

1. NPT: NPT eller ingen merking
2. BSPT: er merket med BSPT (British Standard pipe taper) eller RT
3. BSPP: er merket med BSPP (British standard pipe parallel) eller RS, RP eller RG



Utvendige og innvendige gjenger skal være av samme type. Dersom du er i tvil må gjengetolk og gjengelære benyttes

Gjenger




3.2 Koniske rørgjenger (National Pipe Taper – NPT)

Koniske gjenger er konstruert for å tette i gjengefeltet.

Skal NPT gjenger bli trykktette, må det benyttes et tetningsmiddel på gjengene. NORSOK I-001 seksjon 7.5.6 spesifiserer gjengetape

Gjengetape har også en smørefunksjon som hindrer kaldsveising og rivning av gjengene. Dette kan lett skje på rustfrie komponenter. Gjengesmøring anbefales i tillegg for lettere montering og for å unngå at gjengetape forskyver seg under montasje.

 Gjengetape skal brukes på koniske rørgjenger

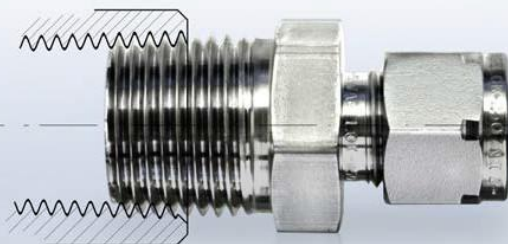

Koniske rørgjenger (National Pipe Taper - NPT)

Komponenter med trykksatte gjenger skal ikke skrus ut
En skal alltid forsikre seg om at det ikke er mennesker
foran en komponent når den skrus ut selv om systemet er
trykkløst



3.3 Gjengetape PTFE

PTFE-tape er den mest kjente teflontapen som både gir smøring og samtidig motstandsdyktig mot kjemiske angrep, for eksempel løsemidler. Dette er det eneste organiske smøremiddelet som er tillatt ved oksygen i gassform.

Grafittape brukes for høytemperaturapplikasjoner hvor PTFE tape ikke er egnet.

NORSOK I-001 seksjon 7.5.6 spesifiserer krav til gjengetape.

Bredden må tilpasses dimensjonen


Leverandørens prosedyre for legging skal følges

- 1/4" bredde på tape brukes for 1/8", 1/4" og 3/8" koniske hannkoblinger.
- 1/2" bredde på tape brukes på større koniske hannkoblinger.



Gjengetape PFTE

1. Påse at gjengene er rene og fri for skader.

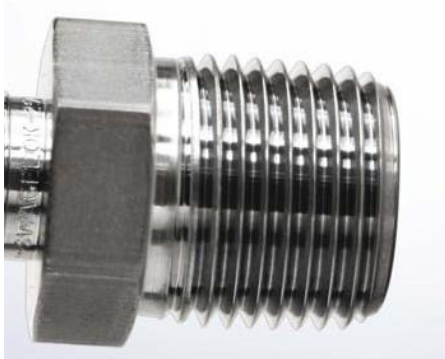

2. Forsikre deg om at du ikke legger tapen på den første gjengen.



3. Viktig: Legg gjengetapen stramt rundt i gjengeretningen. Sjekk alltid produsentens anbefaling og prosedyre, blant annet for antall turn.



Gjengetape PTFE

4. Sjekk at den første gjengen er fri for tape. Dette fordi at det da kan løsne tape og forurense systemet.



5. Skjær av overflødig tape. Press på overlappingen slik at tapen legger seg i gjengene.



3.4 Monteringstoleranser

Korrekt montering av skrudde nipler, plugger og annet utstyr med koniske rørgjenger er en forutsetning for å unngå lekkasjer og andre uønskede hendelser. NPT rørgjengene skal være i samsvar med ASME B1.20.1 eller API Std 5B.

ASME og API har toleransekrav som gjør at det kan være vanskelig eller umulig å skru delene sammen med nok antall innskrudd gjenger ved uheldige kombinasjoner av standardenes tillatte toleranser.

1. Sjekk at det er rett dimensjon og rett type gjenger.
2. Vær obs på at enkelte gjengetyper kan ha like utvendige mål og gjengestigning. Sammenblanding av ulike gjengetyper skal ikke forekomme!
3. Sjekk at gjengene er uskadde og har fin overflate.
4. Gjengene kan ha behov for å friskes opp ved hjelp av en gjengetapp eller gjengebakke. Sjekk at toleransekrav overholdes etter oppfrisking

Monteringstoleranser

5. Krav for ferdig monterte komponenter med koniske NPT gjenger:

Minimum 4,5 gjenger totalt innskrudd.

Helst skal 5,5 gjenger eller mer være innskrudd, uten å deformere gjengene permanent.

6. Utførende fagperson er ansvarlig for at nok gjenger blir innskrudd.
7. Kontakt nærmeste overordnede dersom kravet til innskruing ikke oppnås.

⚠ Når delene skrues sammen til slutt, må delene ikke påføres så stort moment at gjengene skades

Monteringstoleranser

Før montasje kan gjengene sjekkes med ASME/API gjengetolk for å sjekke at toleransekravene er i samsvar med gjeldende spesifikasjon som operatørselskapet har for delene.

Toleransekrav som normalt sikrer at nok gjenger kan skrus inn uten å ødelegge delene ("små" hann-deler og "store" hunn-deler):

- Hann-del: -1 til $-\frac{1}{4}$ gjenge over midtpunkt.
- Hunn-del: $+\frac{1}{4}$ til +1 gjenge over midtpunkt.

Monteringstoleranser

Dersom gjenge i hunn-del er avfaset i innløpet regnes gjengen å starte der avfasingen slutter



3.5 Parallele rørgjenger – BSPP


(British Standard Pipe Parallell Threads – BSPP)

Parallele gjenger tetter ikke i gjengefeltet. Her er det en tetningsring i metall, gummi eller plast som skaper tetningen (eksempelvis Dowty).

Parallele gjenger, spesielt BSPP, er i økende grad brukt i hydraulikk- og nitrogenapplikasjoner. JIC fittings (Joint Industry Council) kan også brukes.

I standard DIN 3852 og i ISO 228-1 stilles det krav til både gjengene og den møtende tetningsflaten.



Parallele rørgjenger – BSPP

Komponenter med trykksatte gjenger skal ikke skrus ut. En skal alltid forsikre seg om at det ikke er mennesker foran en komponent når den skrus ut, selv om systemer er trykkløst





4.1	Definisjon.....	47
4.2	Håndtering.....	48–49
4.3	Merking og materialkvalitet.....	50–51
4.4	Dimensjoner og veggtykkelser	52
4.5	Legging.....	53–55
4.6	Kutting	56–57
4.7	Bøying	58–61
4.8	Ekspansjonssløyfer	62
4.9	Korrosjon under klammer	63–64

4.1 Definisjon

Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom instrumentrør og piping.

Begge beregnes likt med hensyn til trykkbærende kapasitet i henhold til ASME B 31.3, som er den standarden som brukes for prosjektering av instrumentrør og piping for både prosess- og instrumentrør.

- **Tubing:** Måles alltid etter **utvendig diameter (OD)** og veggtykkelse. Hvis du har en 1/2" tubing, er den nøyaktig 1/2 tomme (12,7 mm) på utsiden.
- **Piping:** Bruker **nominell rørstørrelse (NPS)**. En 1/2" pipe har en utvendig diameter som er større enn 1/2 tomme. Dimensjonen angir gjengestørrelsen dersom du gjenger opp røret, og veggtykkelsen defineres av et Schedule-nummer (f.eks. Sch 40 eller Sch 80).

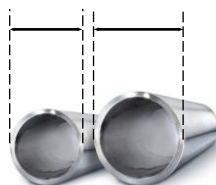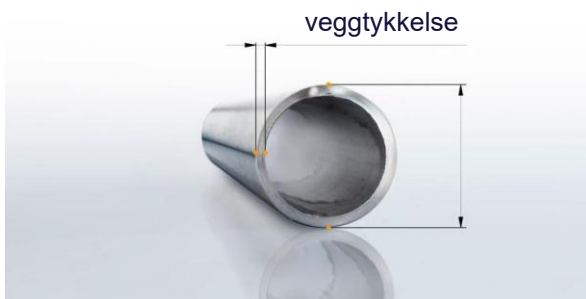

4.2 Håndtering

Rørets overflate er viktig for å oppnå tette koblinger. Langsgående spor, riper eller flate partier og lignende vil normalt ikke gi skikkelig tetning.

Kvaliteten på instrumentrør kan lett forringes ved uforsiktig håndtering.

Varsom håndtering fra instrumentrør er mottatt til den skal installeres, er en forutsetning for lekkasjefrie systemer.

En god praksis ved håndtering vil unngå riper og hakk som kan hindre tilstrekkelig tetning (spesielt på linjer med gass).

Instrumentrør skal aldri dras over harde overflater.

Instrumentrør av mykere materialer som kobber og aluminium, krever ekstra varsomhet.


Dersom instrumentrøren er blitt skadet/deformert slik at den ikke er helt rund (vanskelig å entre mutter, ringer eller body), skal den kuttes på ny.

Press aldri en instrumentrør som er oval inn i en kobling



Instrumentrør skal ikke males, ref. NORSOK I-001 seksjon 6.10.3.4. Maling brukes for korrosjonsbeskyttelse, men for instrumentrør systemer skal det heller brukes materialer som ikke korroderer.

Håndtering

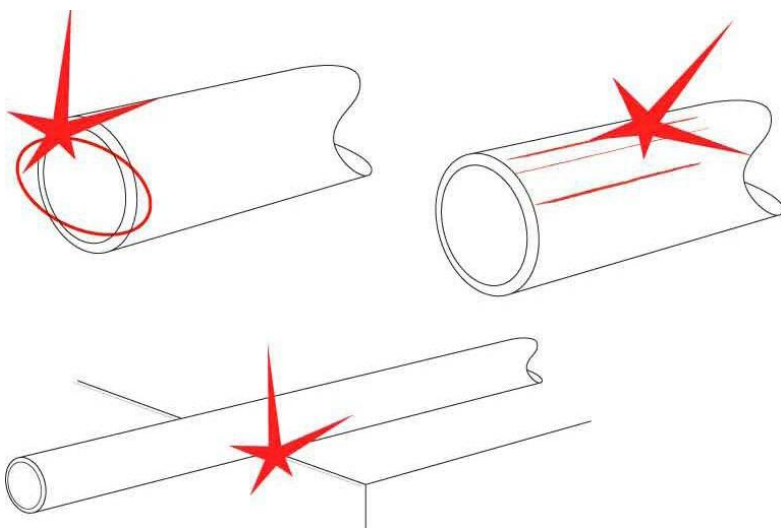

4.3 Merking og materialkvalitet

Instrumentrør skal være merket med størrelse, material type/-kvalitet, spesifisering av standard, heat- nummer og annen informasjon.

Eksempel:

10.00 x 1.50 MM HT 014211 SS LOT 57534 DIN 2931

1. Ytre diameter = 10.00 mm
2. Veggykkelse = 1.50 mm
3. Heatnummer = HT 014211
4. Material = SS (Stainless Steel 316/316 L)
5. LOT nummer = LOT 57534
6. Standard = DIN 2931

ASTM A-269 den mest brukte standard for Stainless Steel tubing.



Merking og materialkvalitet


Vær sikker på at instrumentrør som blir valgt, er egnet for aktuell prosess, medium, temperatur og omgivelser.

Siden dette er klemringskoblinger, stilles det krav til både toleranser og hardhet på instrumentrøren. Følg alltid fittingsprodusentens krav.

Sjekk alltid instrumentrør og fitting for å identifisere materialkvaliteten. Dersom instrumentrør og fitting material er forskjellig, skal kombinasjonen være godkjent av fittingsprodusent, ref. Norsok I-001 seksjon 6.10.3.1.

Eksempelvis vil ikke ringene i en AISI 316 SS fittings kunne festes i et SAF 2507 Super Duplex rør, da Super Duplex er hardere enn 316 SS.


Sammenblanding av materialer kan også gi galvanisk korrosjon på grunn av spenningsforholdene mellom materialene. Hvor materialene ligger i spenningsrekken, er avhengig av mediet som går i rørene.

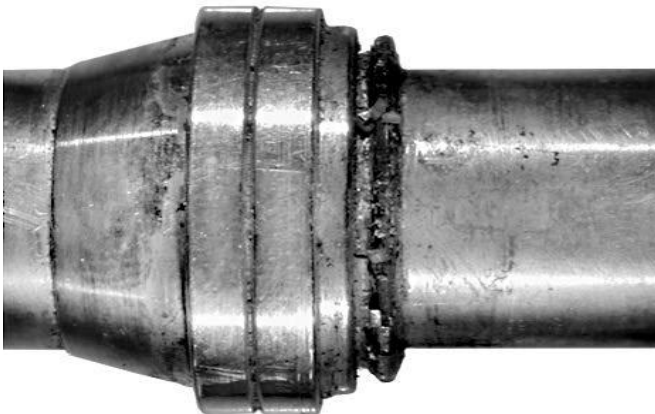

4.4 Dimensjoner og veggtykkelser

Det er vanligvis rørets ytre diameter og veggtykkelsen som begrenser rørsystemets arbeidstrykk. Dette gjelder derimot ikke alltid når rørkoblinger med gjenger benyttes. Gjengene er oftest det svakeste leddet i et rørsystem.

Tabeller og rørklasseark (rørspesifikasjoner) over utvendig diameter og veggtykkelse gir mulighet for å finne instrumentrørens maksimale arbeidstrykk.

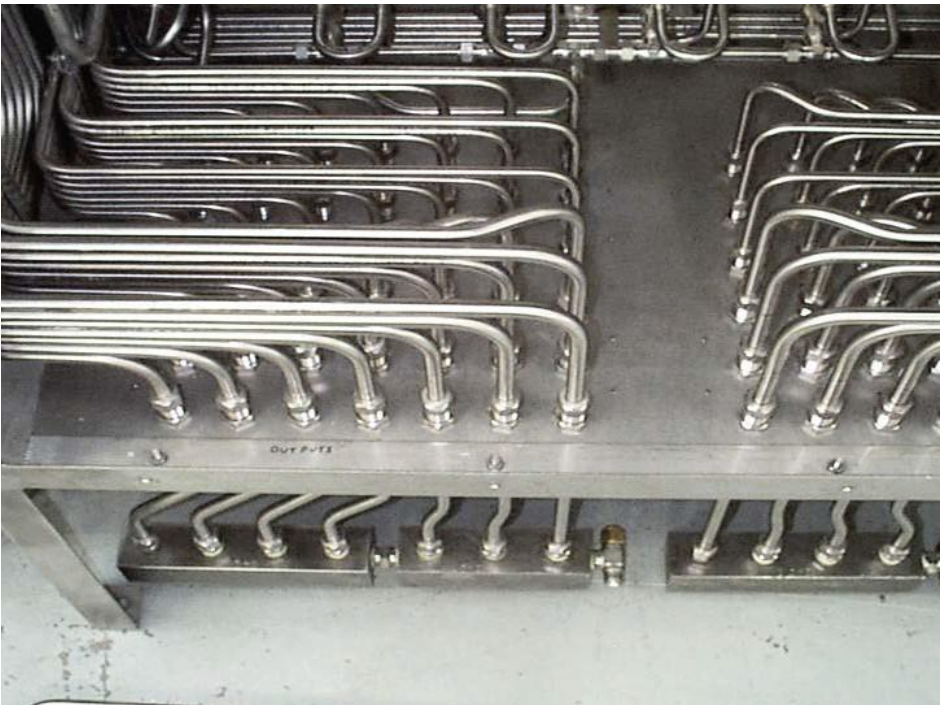


Det er viktig å planlegge instrumentrørarrangementet før montering. Antall lekkasjepunkter skal minimeres, unngå kryssing og gnissinger for å få et oversiktlig opplegg.

4.5 Legging

Sjekkpunkter for legging av instrumentrør:

- Arbeidstegning skal foreligge.
- Instrumentrør skal ikke komme i konflikt med eksisterende utstyr. Kontakt teknisk ansvarlig dersom du er i tvil.
- Instrumentrør skal ikke hindre tilkomst for vedlikehold.
- Instrumentrør med diameter 25 mm skal supporteres med maksimum avstand $60 \times$ diameter.
- Instrumentrør med diameter 25 mm eller større skal supporteres med maksimum avstand 1,5 meter.




Egne tabeller skal benyttes for tommer og metrisk instrumentrør

- Instrumentrør skal ikke bære vekt eller supportere tilkoblet utstyr. Ref. NORSOK I-001 seksjon 7.5.1.
- Instrumentrør skal beskyttes og supporteres, Ref. NORSOK I-001 seksjon 7.5.
- Behov for ekspansjonssløyfer skal vurderes av teknisk ansvarlig.
- instrumentrør.

Legging

Krav til avstand fra bøy og inn til mutter/fitting:

Instrumentrør

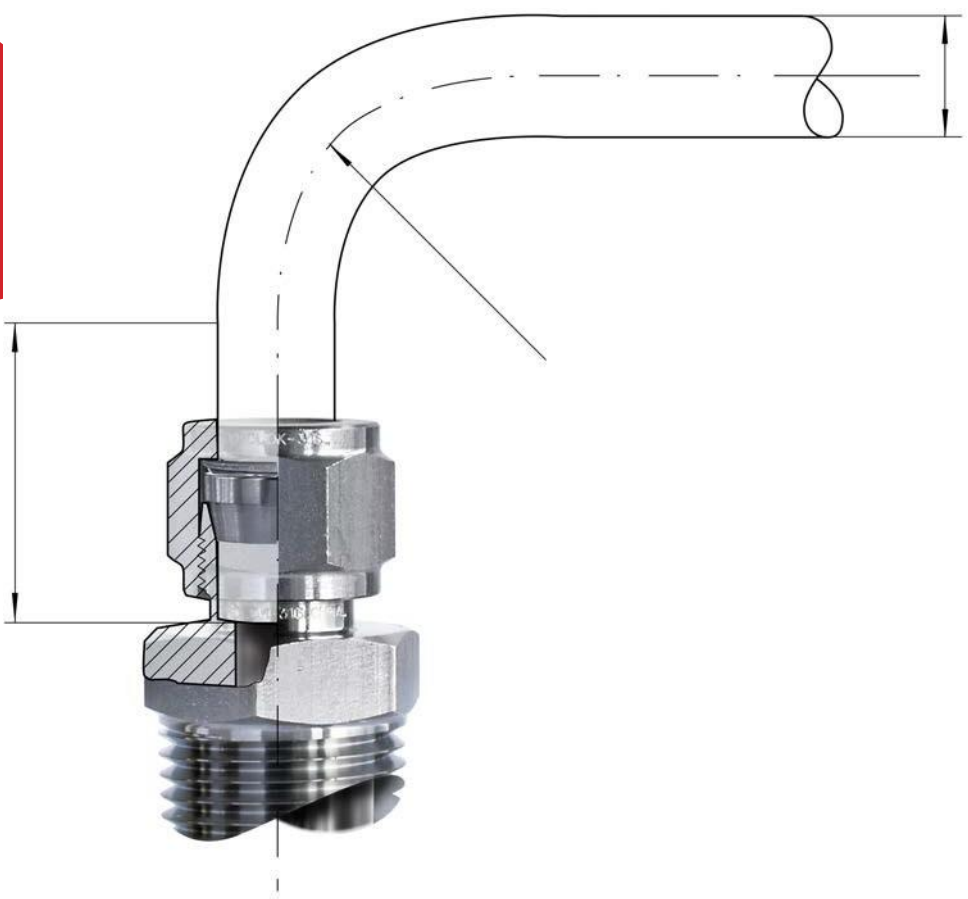

Legging

Tommer	
T Tube OD (tommer)	L Lengde rett tube (tommer)
1/16	1/2
1/8	23/32
3/16	3/4
1/4	13/16
5/16	7/8
3/8	15/16
1/2	1 13/16
5/8	1 1/4
3/4	1 1/4
7/8	1 5/16
1	1 1/2
1 1/4	2
1 1/2	2 13/32
2	3 1/4

Metrisk	
T Tube OD (millimeter)	L Lengde rett tube (millimeter)
3	19
6	21
8	22
10	25
12	29
14	31
15	32
16	32
18	32
20	33
22	33
25	40
28	40
30	52
32	51
38	60

4.6 Kutting

Instrumentrør skal kuttes i rett kutt (90°).


Det er to vanlige metoder for kutting av rør.

- Rørkutter
- Baufil
- Anbefalt 32 TPI (Teeth per inch)

Fintagget baufil (i gjæringskasse) anbefales brukt på dimensjoner over $3/4''$ (20 mm).


Ved bruk av rørkutter:

1. Påse at kuttehjulet er skarpt og egnet for materialet verktøyet skal benyttes på.
2. Ikke skru for hardt til, da instrumentrøren lett kan deformeres (bli oval).

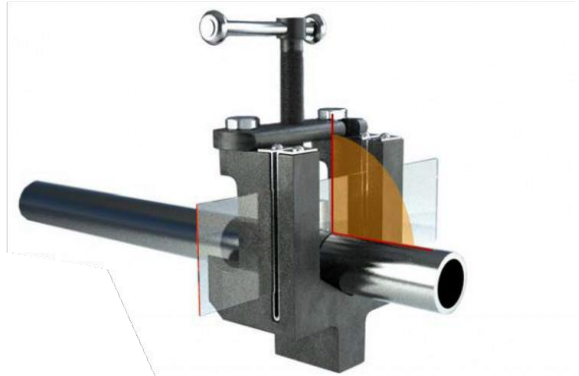

Kutting

3. For hver annen omdreining med kutteren ettertrekkes håndtaket cirka 1/8 omdreining inntil instrumentrør er kuttet.

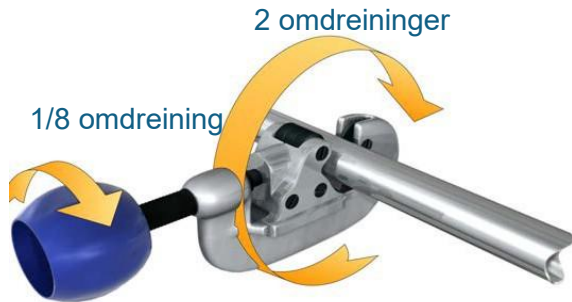

4. Etter kutting skal innvendige og utvendige grader fjernes med egnet verktøy. Rengjør instrumentrør for metallspen etter




Overdrevet avgrading av ytre diameter kan hindre koblingen i å holde tett etter installasjon

4.7 Bøying

Benytt alltid bøyeverktøy tilpasset instrumentrørstørrelsen.

Ved bøying av større dimensjoner (eksempelvis større enn 12 mm (1/2"), samt tykkvegget instrumentrør, anbefales bruk av bøyemaskin.

Det er god praksis å måle opp, merke av og bøye én og én lengde etter tur. Ved oppmåling bør man bruke tabeller som gir fratrek i bøy. Husk å måle fra senterlinje til senterlinje.

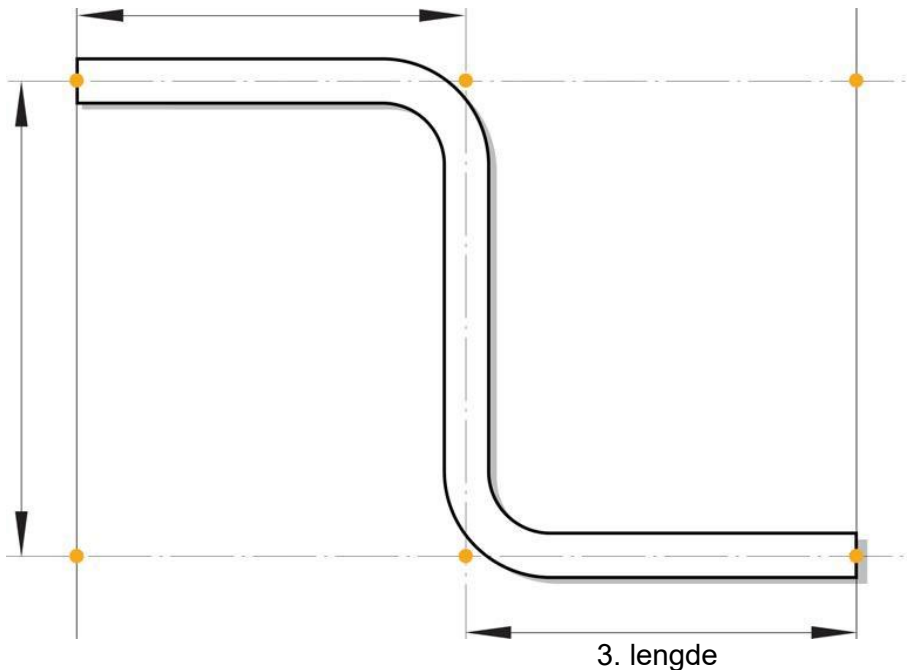

4 Instrumentrør

Bøying

Instrumentrør




Bøying

90 graders bøy




1. Plasser instrumentrøret slik at merket ligger rett under 90-gradersmerket på bøyetangen.

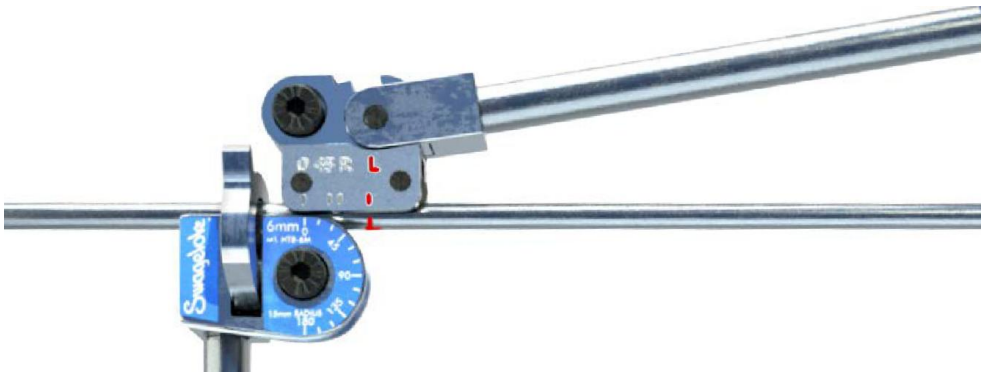

2. Avhengig av type tang er dette angitt med 90 eller "L" (left).
3. Dersom referansemålepunktet ditt er fra høyre, må merket "R" (right) benyttes.
4. Påse at 0-markeringene på bøyetangen står over hverandre og lås instrumentrøret på plass i tangen.

Bøying

5. Påse at du bøyer i riktig retning (benytt gjerne hjelpestrek)
6. Bøy instrumentrøren kontrollert til 90-gradersmerket.
7. Kontroller vinkelen. Erfaring tilsier at vi må kompensere for spenninger i røret, cirka 1-3 grader.

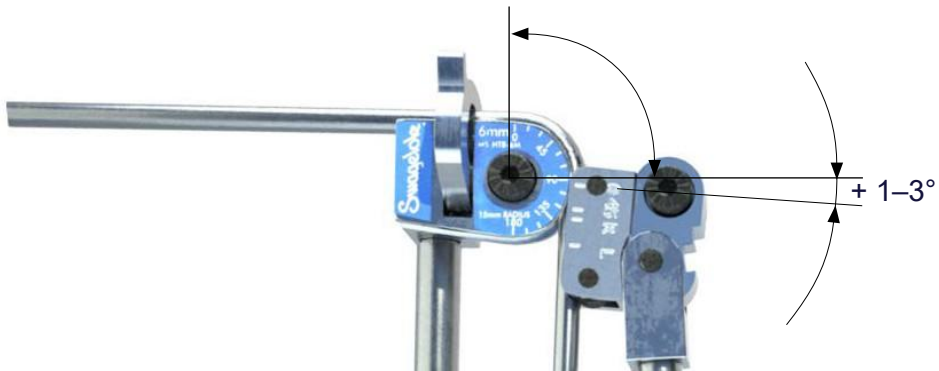

45 graders bøy


1. Plasser instrumentrøren slik at merket ligger rett under 45-gradersmerket på bøyetangen.
2. Lås instrumentrøren på plass i tangen.
3. Bøy instrumentrøren kontrollert til 45-gradersmerket.
4. Kontroller vinkelen.

! Håndter alltid instrumentrør med varsomhet slik at riper unngås

4.8 Ekspansjonssløyfer

Arbeidspakken skal inneholde tegning av ekspansjonssløyfen. Ekspansjonssløyfer skal være prosjektert i samsvar med ASME B31.3, eller tilsvarende.

Teknisk ansvarlig skal involveres for å avklare hvor mye ekspansjonsloopen skal ta opp eller om slanger må benyttes

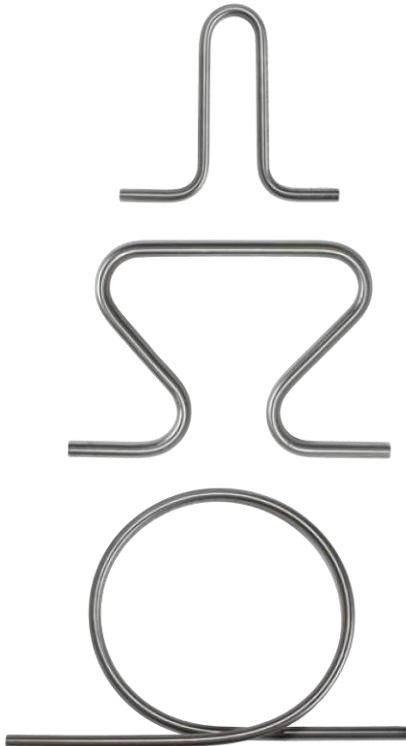

4.9 Korrosjon under klammer

Spaltekorrosjon (crevice corrosion) er et stort problem offshore. Særlig på materialet 316 Stainless Steel, i maritime miljøer.

Når sjøvann diffunderer inn i en spalte, løses noen Fe^{2+} -ioner opp og kan ikke raskt diffundere ut av en trang spalte. I saltvann tiltrekkes negativt ladede kloridioner (Cl^-) av disse positivt ladede Fe^{2+} -ionene og begynner å diffundere inn i spalten. Etter hvert som kloridkonsentrasjonen øker, blir løsningen i spalten mer korrosiv, noe som fører til at mer jern løses opp. Dette tiltrekker igjen flere kloridioner som diffunderer inn i spalten. Til slutt utvikler spalteløsningen seg til en sur løsning med høy kloridkonsentrasjon, som er svært korrosiv og skaper store groper i materialet. Dette er et problem som vi dessverre ikke kommer utenom. Selv om det er utviklet egne klammer som skal ha såkalt «Anti-Corrosion-Technology» så vil også disse skape spalter hvor denne type korrosjon vil oppstå.

Materialvalg er viktig

Alternativet er å velge materialer som er mer motstandsdyktige mot denne korrosjonsformen. Eksempler på materialer som motstår dette i stor grad er 6-moly og SuperDuplex.

Korrosjon under klammer

Illustrasjon av korrosjon under klammer

Instrumentrør





Dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller kommentarer til innholdet i håndboken, kontakt Offshore Norge telefon 51 84 65 00

www.offshorenorge.no